

ÅRLIG LEGEPLADSINSPEKTION

Tønning-Træden Børnehave



Adresse
Kontakt
Inspektionsdato
Rekvirent
Afdeling
Telefon
Mail

Yrsa Poulsen
18.9. 2020
Yrsa

bornehaven@ttfriskole.dk

Vilkår

Denne inspektion er foretaget i henhold til EN 1176: 2017-serien. Standarderne virker ikke med tilbagevirkende kraft, hvor der er ændringer i forhold til tidligere udgaver af standarderne.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN 1176-1 punkt 4.2.2, herunder anneks A, B og C samt D.6 og EN 1176-2 Anneks B og C.

Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til EN 1176-1 punkt 4.1.3.

Der er ikke foretaget store udgravninger ved stolper med mindre det er oplyst i rapporten.

Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord til konstatering af råd i ca. 20 cm dybde.

Legeredskaberne eller dele af disse er ikke blevet demonteret for at konstatere eventuelle fejl og mangler.

Hvor inspektion kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages alene foretaget en vurdering.

Faldunderlagets stødabsorption er ikke testet, men det vurderes, at faldunderlaget har de fornødne egenskaber, med mindre andet er oplyst i denne rapport.

Alle redskaber skal være mærket med fabrikantadresse, typenummer, montagedato og gældende standard.

Endvidere skal grundniveauet markeres på redskaber med løse faldunderlag.

Resultat

Inspektionen er gennemført med følgende resultat:

Krav i EN 1176-1 og EN 1176-3 er ikke opfyldt.

Der er bemærkninger til drift og vedligehold jf. vejledningen EN 1176-7: 2008

Niels Eriksen
Legepladsinspektør, Horsens Kommune



Foto 1

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 2

Element med råd.

Der er udstikkende skruer, som man kan rive sig på.

EN 1176-7 pkt. 8.2.7 c) Udskiftning af dele

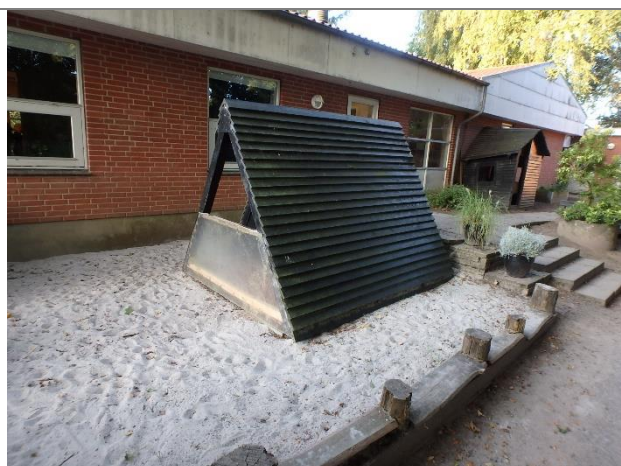


Foto 3

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 4

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 5

Hjørnestolpen er ikke fæstnet i muren. Der kan være risiko for fastklemning mellem mur og skur, hvis sprækken øges.

EN 1176-7 pkt. 8.2.7 a) Udskiftning af befæstelse



Foto 6

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 7

Rutschebane

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne rutschebane:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-3 Rutschebaner
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 8

Der er fare for fastklemning af skarpe emner i siddeområdet mellem træ- og metaldelen.

EN 1176-3 pkt. 4.6 Rutschebanens overflade



Foto 9

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

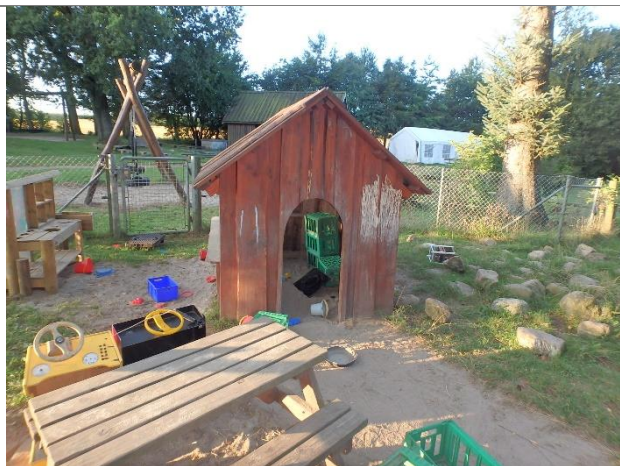


Foto 10

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 11

Risiko for ulykke.

Der er snorefælder på taget.

Snorestopperen må ikke kunne fanges på taget.

EN 1176-1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hår
EN 1176-1 pkt. D 3.2.3 Tage



Foto 12

Gynge

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne gynge:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-2 Gynger
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 13

En bolt i beslaget er løs.
Et løst beslag kan slide gennemføringshullet større.

EN 1176-7 pkt. 8.2.6 a) Efterspænding af befæstelse



Foto 14

Gynge

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne gynge:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-2 Gynger
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 15

I bør holde øje med sliddet på kædeled, sjækler og deres tilspænding skjult under kædeovertrækket.

EN 1176-7 pkt. 6.2 b) Driftsinspektion



Foto 16

Der ligger en sten under gyngen.
Der må ikke befinde sig fremmedelementer i stødområdet, som man kan slå sig på.

EN 1176-1 pkt. 4.2.8.5.1 Stødområdets underlag
EN 1176-7 pkt. 8.2.6 c) Vedligehold af stødunderlag



Foto 17

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 18

Pladen er ikke tilstrækkeligt understøttet og bør sikres.

EN 1176-7 pkt. 8.2.7 c) Udskiftning af dele