

ÅRLIG LEGEPLADSINSPEKTION

Tønning-Træden Børnehave



Inspektionsdato 28.9. 2021
Adresse

Rekvirent Yrsa Poulsen
Afdeling
Seneste inspektion 18.9. 2020

Vilkår

Denne inspektion er foretaget i henhold til den til enhver tid gældende EN 1176 udgave. Standarderne virker ikke med tilbagevirkende kraft, hvor der er ændringer i forhold til tidligere udgaver af standarderne.

Inspektionsrapporten gælder kun for de legeredskaber, der er vist i rapporten.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN 1176-1 punkt 4.2.2, herunder anneks A, B og C samt D.6 og EN 1176-2 Anneks B og C.

Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til EN 1176-1 punkt 4.1.3. Det er leverandøren der skal dokumentere, at standarden her er overholdt.

Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Legeredskaberne eller dele af disse er ikke blevet demonteret for at konstatere eventuelle fejl og mangler.

Hvor inspektion kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages fra terræn alene foretaget en vurdering.

Faldunderlagets stødabsorption er ikke testet, men det vurderes, at faldunderlaget har de fornødne egenskaber, med mindre andet er oplyst i denne rapport.

Alle redskaber skal være mærket med fabrikantadresse, typenummer, montagedato og gældende standard.

Endvidere skal grundniveauet markeres på redskaber med løse faldunderlag.

Resultat

Inspektionen er gennemført med følgende resultat:

Krav i EN 1176-1 er ikke opfyldt.

Der er bemærkninger til drift og vedligehold jf. vejledningen EN 1176-7: 2020

Niels Eriksen
Legepladsinspektør, Horsens Kommune

Risikovurdering

Der er i standarden EN 1176 ikke afsnit der omhandler risikovurdering, hvorfor følgende vurdering, er en betragtning vurderet på stedet af legepladsinspektøren.

Nedenstående karakterskala anvendes til at vurdere sikkerheden på det enkelte legepladsredskab.

Høj

Karakteren Høj gives ved fejl/mangler på legepladsredskabet, der medfører risiko for alvorlig personskade fx snorklemfælder, halsklemfælder, hovedklemfælder eller legepladsredskaber der er så nedbrudt i den bærende konstruktion, at de ikke fungerer sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

I disse tilfælde meddeles rekvirenten straks om risikoen.

Middel

Karakteren Middel gives ved fejl/mangler på legepladsredskabet, der medfører risiko for personskade fx fingerklemfælder, udstikkende søm, fremmedlegemer i faldrummet, utilstrækkelig eller manglende faldunderlag, mv.

Lav

Karakteren Lav gives ved fejl/mangler på legepladsredskabet, hvor fejlen ikke direkte medfører nogen risiko for personskade. F.eks. begyndende råd i ikkebærende dele, ujævnt faldunderlag mv.

Udenfor karakter

Bemærkninger såsom manglende skiltning, mindre lette fremmedlegemer (legeskovle el.) i faldområdet mv. indbefatter en så lille risiko, at disse ikke angives med nogen karakter.

Antal risikovurderinger/bemærkninger på legepladsen:			
4	5	0	1
Lav	Middel	Høj	Udenfor karakter



Foto 1

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger



Foto 2

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

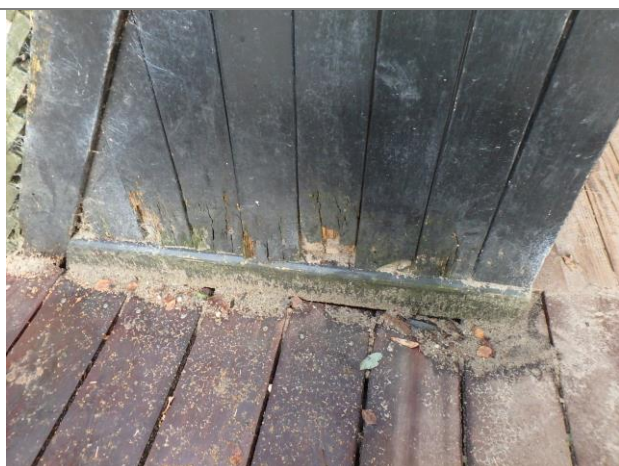


Foto 3

Der sker nedbrydning i endetræet.

EN 1176-7 pkt. 8.2.7 c) Udskiftning af dele

LAV



Foto 4

Der er udstikkende søm/skruer, som man kan rive sig på.

EN 1176-1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish

MIDDEL



Foto 5

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger



Foto 6

Der er et brud i afskærmningen.



Foto 7

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 8

En tunnel der hælder mere end 15° skal have indvendige klatreanordninger.

*EN 1176-1 pkt. 4.2.7.4 Fastklemning af hele kroppen
EN 1176-1 tabel 1 Krav til tunneller*

UDENFOR KARAKTER

Foto 9

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 10

Gulvet slår sig.

EN 1176-7 pkt. 8.2.7 c) Udskiftning af dele

LAV



Foto 11

Der er udstikkende søm/skruer, som man kan rive sig på.

EN 1176-1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish

EN 1176-7 pkt. 8.2.6 a) Efterspænding af befæstelse

MIDDEL



Foto 12

Rutschebane

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne rutschebane:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav

EN 1176-3 Rutschebaner

EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 13

Her er målt 77 cm ned til underlaget.
Ved faldhøjder større end 60 cm kræves der et faldunderlag.
Dæmpningen skal som min. svare til velplejet græs.
Stødområdets udstrækning skal være 150 cm.

*EN 1176-1 pkt. 4.2.8.5.2 Faldhøjde over 600 mm
EN 1176-1 tabel 4 Støddæmpende materialer*

MIDDEL

Foto 14

Der er en sprække mellem elementerne.

EN 1176-7 pkt. 8.2.6 a) Efterspænding af befæstelse

MIDDEL

Foto 15

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger



Foto 16

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 17

Der skal, af brandhensyn, være adgang til loftet, uden brug af hjælpemidler, fra to åbninger, der måler min. 50 x 50 cm og som ikke må kunne låses/haspes indefra.

Der er krav til åbningers dimension, max. faldhøjde og faldunderlag i forbindelse med eventuelle åbninger.

EN 1176-1 pkt. 4.2.3 Adgang for voksne

MIDDEL

Foto 18



Foto 19

Legeredskab

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette legeredskab:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger



Foto 20

Gynge

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne gynge:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
EN 1176-2 Gynger
EN 1176-7 Vejledning til installation og drift



Foto 21

Stødområder med løst faldunderlag bør planeres som en del af vedligeholdelsen.

EN 1176-7 pkt. 8.2.6 c) Vedligehold af stødunderlag

LAV



Foto 22

Der mangler faldsand jf. mærkningen. Faldsandet er udlagt i 30-40 cm dybde, heraf 10 cm til forskydning.

EN 1176-7 pkt. 8.2.6 h) Genopretning af niveau

LAV



Foto 23

Bemærk at der skal være minimum 40 cm frihøjde under gyngesædets kant efter planering.



Foto 24

Gynge

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne gynge:

EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
 EN 1176-2 Gynger
 EN 1176-7 Vejledning til installation og drift

Ingen bemærkninger